

1 MOLETEADOS ADMISIBLES

TIPO DE MOLETEADO	TIPO DE MOLETA	AVANCE (Fig.3)	
		F	R
RAA	AA	✓	✓
RBL 30°	BR30°	✓	✓
RBL 45°	BR45°	✓	✓
RBR 30°	BL30°	✓	✓
RBR 45°	BL45°	✗	✓
RGE 30°	GV30°	✗	✓
RGE 45°	GV45°	✗	✓
RGV 30°	GE30°	✗	✓
RGV 45°	GE45°	✗	✓
RKE	KV	✗	✓
RKV	KE	✗	✓

La herramienta M6 está diseñada para realizar moleteados en piezas con diámetros cuyos valores varían en función de la moleta.

- Para moletas Ø10, diámetros comprendidos entre 3 y 50 mm.
- Para moletas Ø15, diámetros comprendidos entre 3 y 100 mm.
- Para moletas Ø20, diámetros comprendidos entre 5 y 200 mm.

2 MONTAJE Y AJUSTE DE LA HERRAMIENTA EN LA MÁQUINA

Amarrar la herramienta en la torreta del torno y con el plato girando a muy pocas revoluciones, aproximar la herramienta a la pieza y verificar que el eje de la moleta y el de la pieza están alineados en altura, tal y como se indica en la figura 2. Penetrar la moleta radialmente a la pieza. La anchura de la huella debe coincidir con la anchura del dentado de la moleta. Si la anchura no fuese la correcta, se modificaría el ángulo de ataque de la herramienta.

Es indispensable que tanto la herramienta como la pieza estén alineados en el eje, según se aprecia en la figura 2.

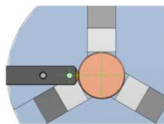


Fig.2

3 MOLETEADOS EN PIEZAS ESCALONADAS

Siempre que se trabaje sobre piezas escalonadas, se observarán las distancias mínimas indicadas.

En la herramienta M6 debe de ser de 3 mm desde el final del moleteado a la pared.

7 VELOCIDADES DE CORTE Y AJUSTES RECOMENDADOS

MATERIAL	ØPIEZA (mm)	ØMOLETA (mm)	Vc (m/min)	AVANCE RADIAL (mm/rev)	AVANCE AXIAL (mm/rev)			
					PASO (mm)			
					0.3÷0.6	0.6÷1.2	1.2÷1.6	1.6÷2.0
Acero 600 N/mm ²	<10	10÷15	20÷50	0.05÷0.10	0.15	0.10	0.08	0.07
	10÷50	15	25÷55		0.20	0.15	0.13	0.10
	50÷100	20	30÷60		0.25	0.20	0.15	0.13
	100÷200							
Acero 900 N/mm ²	<10	10÷15	15÷40	0.04÷0.08	0.12	0.08	0.05	0.04
	10÷50	15	20÷45		0.15	0.10	0.08	0.06
	50÷100	20	25÷50		0.20	0.15	0.10	0.08
	100÷200							
Acero inoxidable	<10	10÷15	15÷40	0.04÷0.08	0.12	0.08	0.05	0.04
	10÷50	15	20÷45		0.15	0.10	0.08	0.06
	50÷100	20	25÷50		0.20	0.15	0.10	0.08
	100÷200							
Acero fundido	<10	10÷15	20÷40	0.05÷0.10	0.15	0.10	0.08	0.07
	10÷50	15	25÷45		0.20	0.15	0.13	0.10
	50÷100	20	30÷50		0.25	0.20	0.15	0.13
	100÷200							
Aluminio	<10	10÷15	25÷45	0.05÷0.10	0.12	0.08	0.05	0.04
	10÷50	15	30÷50		0.20	0.15	0.10	0.06
	50÷100	20	35÷60		0.25	0.20	0.15	0.13
	100÷200							
Latón	<10	10÷15	30÷50	0.05÷0.10	0.20	0.15	0.12	0.10
	10÷50	15	35÷55		0.25	0.20	0.18	0.15
	50÷100	20	40÷65		0.30	0.25	0.20	0.18
	100÷200							

4 COMIENZO DEL MOLETEADO

Desplazar la herramienta hasta posicionar la moleta en la esquina de la pieza únicamente 1/3 del ancho de la moleta sobre la pieza y 2/3 al aire. Presionar la moleta contra la pieza sin interrupción, con un avance radial (R) según las condiciones recomendadas en la tabla 1 para posteriormente avanzar longitudinalmente (F) con los valores indicados en la tabla 1.

A la hora de calcular hasta que diámetro hay que profundizar con la moleta, hay que tener en cuenta la altura del diente (en el caso de moleta estándar es siempre igual a la mitad del paso) y el incremento de diámetro que sufre el material.

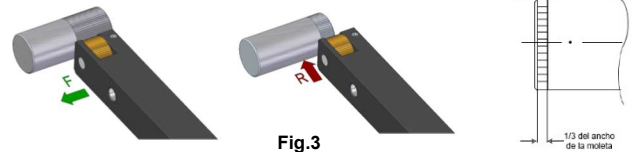


Fig.3

5 PRECAUCIONES ANTES Y DURANTE EL CICLO DE TRABAJO

Cerciorarse de que el eje de la moleta esté firmemente sujeto. Comprobar que la moleta gire libremente sobre su eje y aplicar grasa grafitada para una mejor rodadura.

Trabajar siempre con abundante flujo a presión de refrigerante, taladrina o aceite de corte.

Verificar que el eje de la herramienta está alineado con el eje de la pieza.

6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Moleteado doble	Escaso avance radial al comenzar el moleteado en la esquina de la pieza	Aumentar el avance radial al comienzo del moleteado
	El perímetro de la pieza no es un múltiplo entero del paso	Tornear las piezas a un diámetro que proporcione un perímetro múltiplo entero del paso
Fácil rotura de las moletas	Excesiva profundidad de moleteado	Ajustar la profundidad de moleteado a los valores correctos
Excesivo desgaste de las moletas	Excesiva profundidad de moleteado	Ajustar la profundidad de moleteado a los valores correctos
	Las condiciones de trabajo no son las adecuadas	Revisar la velocidad de corte y el avance axial

*A veces no es posible aumentar el avance radial o, simplemente, no se puede trabajar radialmente sobre la pieza si ésta es muy pequeña o su amarre no es muy estable.