

# Poliprofile


## TECNOLOGÍA DE BROCHADO

Amplia gama de cabezales de brochado rotatorio para la realización de formas poligonales o estriadas, tanto en ejes como en agujeros.

## BROACHING TECHNOLOGY

Wide range of rotary broaching heads for the manufacture of polygonal or fluted shapes, both in shafts and/or bores.



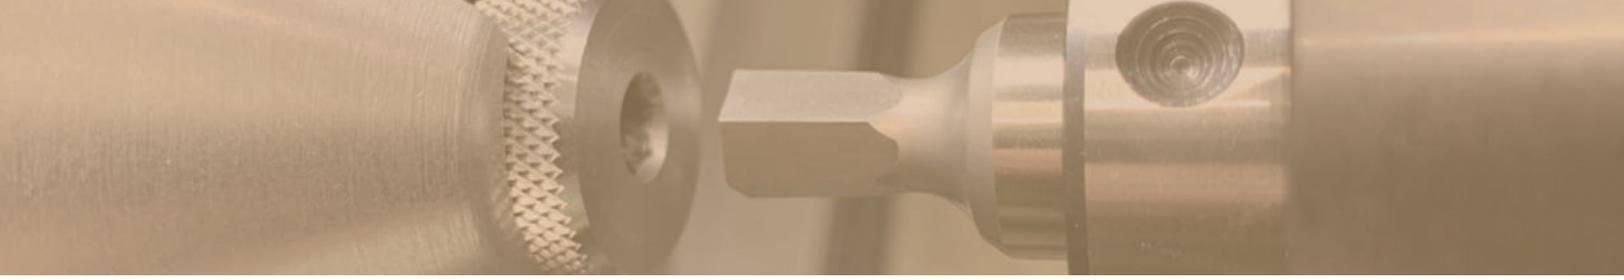

|   | Página<br>Page |
|---|----------------|
|  ► <b>Información técnica sobre brochado rotatorio</b><br>Technical information about rotary broaching | 4              |
|  ► <b>Cabezales de brochado</b><br>Rotary broaching heads  |                |
| • POLIPROFILE 1 .....   | 14             |
| • POLIPROFILE 2 .....   | 15             |
| • POLIPROFILE 3 .....   | 16             |
| • POLIPROFILE 4 .....   | 17             |
| • POLIPROFILE-R3 (Ajustable)<br>POLIPROFILE-R3 (Adjustable) .....   | 18             |
|  ► <b>Punzones / Matrices</b><br>Broaches / External broaches  |                |
| • Punzones hexagonales .....  | 20             |
| Hexagonal broaches  |                |
| • Punzones hexagonales (pulgadas) .....   | 21             |
| Hexagonal broaches (inches)   |                |
| • Punzones cuadrados .....  | 22             |
| Square broaches   |                |
| • Punzones hexalobulares .....  | 23             |
| Hexalobular broaches  |                |
| • Punzones especiales .....   | 24             |
| Special broaches  |                |
| • Matrices especiales .....   | 25             |
| Special external broaches   |                |
| • Recubrimientos .....  | 26             |
| Coatings  |                |



# BROCHADO ROTATORIO

## ROTARY BROACHING



### 1. Introducción al brochado rotatorio

La operación de brochado rotatorio es un método sencillo, rápido y económico con el que mecanizar formas poligonales (cuadradas, hexagonales, hexalobulares, estriadas...) tanto internas (ciegas o pasantes) como externas, en piezas de una amplia gama de materiales.

El principio de funcionamiento es simple. El eje de la herramienta de corte se posiciona con una inclinación de  $1^\circ$  con respecto al eje de rotación de la pieza a mecanizar, así como con respecto al eje del mango del cabezal de brochado.

Esta diferencia de ángulo hace que la brocha gire ejecutando un movimiento oscilatorio que provoca un cizallamiento progresivo a medida que se adentra en la pieza.

Este movimiento pendular reproduce fielmente en la pieza el perfil de la herramienta de corte utilizada.

Es necesario que la brocha tenga un ángulo de destalono de  $1.5^\circ$  para que corte sólo con una pequeña parte de la sección del perfil a brochear.

Si el ángulo es igual o inferior a  $1^\circ$ , la herramienta no cortará correctamente, lo que dará lugar a un mecanizado de mala calidad.

Si por el contrario el ángulo es superior a  $1.5^\circ$ , aumentamos la fragilidad de la herramienta.

Las ventajas del brochado rotatorio son:

- Sistema rápido y preciso
- Reduce el tiempo de mecanizado
- No requiere de operaciones secundarias
- Alta calidad de acabado
- Reducción de la fuerza requerida hasta en un 80%
- Preserva la vida de la máquina
- Mecanizado de perfiles en un solo paso

El brochado rotatorio permite en muchos casos la ejecución de formas poligonales trabajando en tornos, centros de mecanizado o incluso taladros, sustituyendo el uso de máquinas de electroerosión o estampación, ahorrando tiempo y dinero.

### 1. Introduction to the rotary broaching

The rotary broaching operation is a simple, fast, and economical method for machining polygonal shapes (square, hexagonal, hexalobular, fluted...) both internally (blind or through) and externally, on parts made of a wide range of materials.

The operating principle is simple. The axis of the cutting tool is offset on a  $1^\circ$  angle from the axis of rotation of the workpiece, as well as with respect to the axis of the broaching head shank.

This offset causes the broach to rotate by executing an oscillatory movement that causes progressive shearing as it slides into the workpiece.

This pendulum movement faithfully reproduces in the workpiece the profile of the cutting tool used.

It is necessary for the broach to have an undercut angle of  $1.5^\circ$  so that it cuts only a small part of the section of the profile.


If the angle is equal to or less than  $1^\circ$ , the tool will not cut correctly, resulting in poor quality machining.

If, on the other hand, the angle is greater than  $1.5^\circ$ , the brittleness of the tool is increased.

The advantages of rotary broaching are:

- Fast and precise system
- Reduces machining time
- No secondary operations required
- High quality finish
- Reduction of force required by up to 80%
- Preserves machine life
- One-step profile machining

Rotary broaching allows in many cases the execution of polygonal shapes working on lathes, machining centres, or even drilling machines, replacing the use of EDM or stamping machines, saving time and money

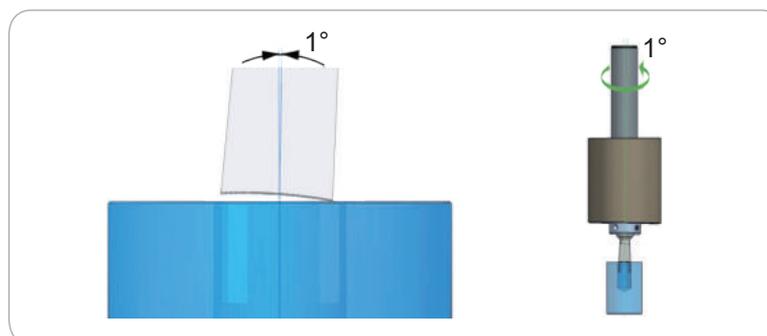



# BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



## 2. Introducción al brochado rotatorio

Los cabezales de brochado tipo "POLIPROFILE" fabricados por INTEGI, pueden ser utilizados tanto en tornos como centros de mecanizado y/o taladros.

### 2.1 Funcionamiento en torno

**Hay que indicar que no es necesario que el torno en el que se va a trabajar disponga de torreta motorizada.**

Cuando el cabezal de brochado se monta en un torno el cabezal queda estático en la torreta mientras que la pieza gira en el plato.

Cuando la herramienta se clava en la pieza, esta empieza a girar junto con la pieza, y comienza a realizar el movimiento oscilatorio que facilita el corte.

### 2.2 Funcionamiento en centro de mecanizado o taladro

Cuando se trabaja en un centro de mecanizado o en un taladro, es la pieza la que se queda estática sujeta en la mesa de la máquina y el cabezal de brochado gira montado en el husillo principal.

Cuando la herramienta se clava en la pieza, esta se queda inmóvil mientras el cabezal sigue girando. Es cuando la herramienta comienza a oscilar y facilita la penetración de la herramienta en la pieza cizallándola progresivamente.

## 3. Brochado interior / exterior

Los cabezales de brochado "POLIPROFILE" fabricados por INTEGI pueden utilizarse para realizar brochados tanto exteriores como interiores. Puede hacer tanto agujeros como ejes poligonales. En el caso de los brochados exteriores en la mayoría de los casos este sistema se usa para mecanizar ejes estriados.

La misma herramienta puede utilizarse para ambos casos, si bien para el brochado interior solo es necesario utilizar una brocha perfilada con la forma deseada, para el brochado exterior es necesario utilizar una matriz de brochado externo con la forma a cortar erosionada y un soporte para sujetar la matriz al cabezal.

## 2. Broaching in lathe or machining centers

The "POLIPROFILE" broaching heads manufactured by INTEGI can be used on lathes, machining centers, and/or drilling machines.

### 2.1 Working on lathes

**It should be pointed out that the rotary broaching heads can be used on lathes with no live turret.**

When the broaching head is mounted on a lathe, the broaching head remains static in the turret while the workpiece rotates in the lathe chuck.

When the tool is driven into the workpiece, it starts to rotate together with the workpiece, and then it begins to do the oscillating movement that facilitates cutting.

### 2.2 Operation on a machining center or drilling machine

In this case is the workpiece that is statically clamped on the machine table while the broaching head rotates in the main spindle.



When the tool touches the workpiece, the broach stops turning while the broaching head continues rotating. This is when the tool starts the oscillate movement and facilitates the penetration into the workpiece by a progressive cutting.

## 3. Internal / external broaching

The "POLIPROFILE" broaching heads manufactured by INTEGI can be used for both internal and external broaching.

It can make both polygonal bores and/or shafts. In the case of external broaching, in most cases this system is used to machine splined shafts.

The same tool can be used for both cases, although for internal broaching it is only necessary to use a broach profiled with the desired shape, for external broaching it is necessary to use an external broaching die with the shape to be cut eroded and a holder to hold the die to the head.

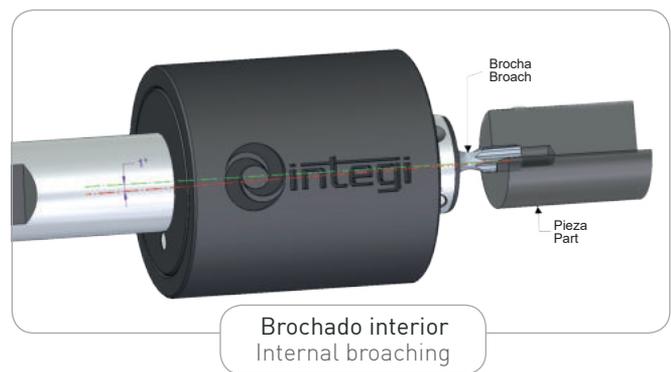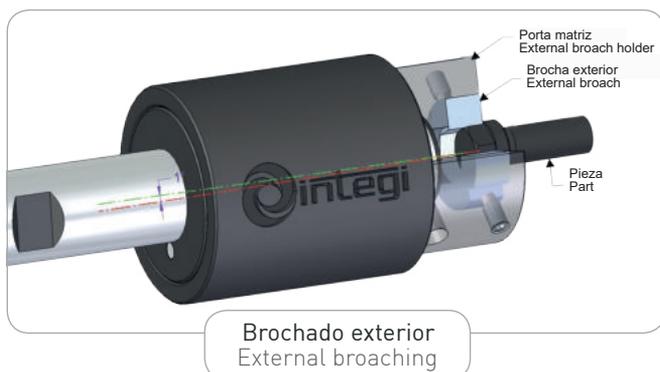



# BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING




## 3.1 Preparación de la pieza para el brochado interior

- Colocar la brocha en el cabezal de brochado rotativo y asegurarse de que está correctamente centrada, para lo cual será necesaria la ayuda de un reloj comparador.
- Hacer un agujero de  $\varnothing D$  de una profundidad 1.5 veces mayor que la longitud (L) del brochado. Esto es necesario para que se depositen las virutas generadas por el corte.

La medida del  $\varnothing D$  del agujero tiene que ser ligeramente mayor que el  $\varnothing$  mínimo del perfil a brochar.

En el caso de brochas poligonales (hexagonales, octogonales, cuadradas...) se recomienda que el  $\varnothing D$  sea mayor que la medida entre caras según los % de la tabla. (Ver abajo)

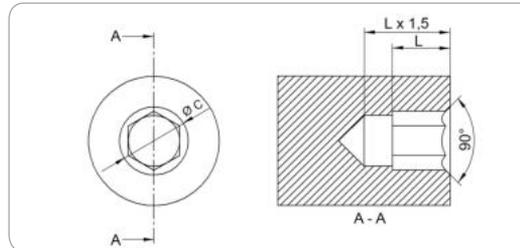

- Realice un avellanado de  $90^\circ$  en la entrada del agujero para facilitar el enclavamiento de la brocha cuando esta entra en contacto con la pieza.

El  $\varnothing$  mayor del bisel debe ser algo mayor que el  $\varnothing$  circunscrito del perfil a brochar, o del  $\varnothing C$  (entre aristas) en el caso de brochas poligonales (hexagonales, octogonales, cuadradas...). Si el chaflán no es lo suficientemente grande la brocha tiende a torner la entrada del orificio.

- La longitud máxima recomendada para el brochado no debe superar en 1.5 veces el  $\varnothing$  interior del perfil a brochar.

## 3.1 Part preparation for internal broaching

- Fit the broach in the rotary broaching head and ensure that it is correctly aligned, using a dial gauge.
- Make a  $\varnothing D$  bore 1.5 times greater than the broaching length (L). This is necessary for the chips generated by the cutting to be deposited.

The  $\varnothing D$  of the bore must be slightly larger than the minimum  $\varnothing$  of the profile to be broached.

In the case of polygonal broaches (hexagonal, octagonal, square...) it is recommended that the  $\varnothing D$  be larger than the dimension between faces according to the % of the table. (See below)

- Make a  $90^\circ$  countersink at the entrance of the bore to facilitate the broach locking when it comes into contact with the workpiece.

The larger  $\varnothing$  of the chamfer should be slightly larger than the circumscribed  $\varnothing$  of the profile to be broached, or the  $\varnothing C$  (between edges) in the case of polygonal broaches (hexagonal, octagonal, square...). If the chamfer is not large enough, the broach tends to turn the entrance of the hole.

- The maximum recommended broaching length should not exceed 1.5 times the inner  $\varnothing$  of the profile to be broached.

|                    | e/c    | $\varnothing D$<br>% sobre-medida<br>% over-sizing |  |
|--------------------|--------|--|--|
| Hexagonal          | <14 mm | +1 / +3 %  |  |
|                    | >14 mm | +5 %   |  |
|                    | >21 mm | +10 %  |  |
| Cuadrado<br>Square | <12 mm | +1 / +3 %  |  |
|                    | >12 mm | +5 %   |  |
|                    | >17 mm | +10 %  |  |

$\varnothing$  mm del taladrado previo en perfiles hexalobulares  
 $\varnothing$  mm of pre-drilling in hexolobular profiles

|                  | T6   | T8   | T10  | T15  | T20  | T25  | T30  | T35  | T45  |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\varnothing$ mm | 1,33 | 1,78 | 2,10 | 2,48 | 2,89 | 3,34 | 4,12 | 4,96 | 5,76 |



## BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



### 3.2 Preparación de la pieza para el brochado exterior

Para el brochado exterior es necesario utilizar una matriz de brochado exterior, que se monta en un soporte porta matriz.

El conjunto porta-matriz + matriz de brochado se monta a su vez en el frente del cabezal y se fija mediante espárragos roscados.

Los porta-matrices son elementos estándar diseñados específicamente para cada modelo de cabezal.

### 3.2 Part preparation for external broaching

For external broaching it is necessary to use an external broaching die, which is mounted in a die holder.

The die holder + broaching die assembly is mounted on the front of the head and fixed by threaded studs.

The die holders are standard elements designed specifically for each head model.

| Código<br>Code | Referencia<br>Reference | Tipo<br>Type  |
|----------------|-------------------------|---------------|
| 06060100       | POL1-PTM                | POLIPROFILE 1 |
| 06060200       | POL2-PTM                | POLIPROFILE 2 |
| 06060300       | POL3-PTM                | POLIPROFILE 3 |
| 06060400       | POL4-PTM                | POLIPROFILE 4 |




A la hora de realizar un brochado exterior, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Colocar el conjunto porta-matriz+matriz de brochado en el cabezal giratorio y asegurarlo utilizando los espárragos roscados.
2. Tornear la pieza a brochar a  $\varnothing D1$  igual al diámetro circunscrito (máximo) de la figura a brochar. En el caso de perfiles poligonales (hexagonales, octogonales, cuadradas, estriados...) el  $\varnothing D1$  de torneado a de ser igual al  $\varnothing$  entre aristas.
3. Mecanizar un chaflán de  $45^\circ$  en la esquina de la pieza para facilitar el enclavamiento de la matriz al contacto con la pieza. El  $\varnothing$  mínimo del chaflán debe ser igual o menor que el  $\varnothing D3$  inscrito de la figura a brochar.
4. La longitud máxima de brochado recomendada no puede ser superior a 1.5 veces el  $\varnothing$  interior del perfil a brochar.
5. No es posible brochar hasta una cara. Al final del brochado se recomienda hacer una ranura de 1,5 - 2,0 mm de ancho que permita que las virutas se desprendan cuando la matriz llegue a la ranura.

For external broaching it is important to consider the following recommendations:

1. Place the die holder + broaching die assembly in the rotating head and secure it using the threaded studs.
2. Turn the part to be broached to  $\varnothing D1$  equal to the circumscribed diameter (maximum) of the figure to be broached. In the case of polygonal profiles (hexagonal, octagonal, square, fluted...) the turning  $\varnothing D1$  must be equal to the  $\varnothing$  between edges.
3. Make a  $45^\circ$  chamfer in the corner of the part to facilitate the broach to start rotating once it contacts with the part. The minimum  $\varnothing$  of the chamfer must be equal to or less than the inscribed  $\varnothing D3$  of the figure to be broached.
4. The maximum recommended broaching length should not exceed 1.5 times the inside  $\varnothing$  of the profile to be broached.
5. It is not possible to broach up to one side. At the end of broaching, it is recommended to make a groove 1.5-2.0 mm wide to allow the chips to fall out when the die reaches the groove.

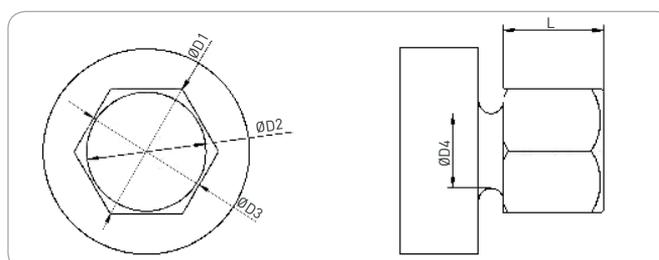



# BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



## 4. Reglaje de la posición de la brocha y límite de profundidad de brochado

En INTEGI fabricamos dos tipos de cabezales de brochar. Cabezales fijos, donde la distancia de la brocha es fija y solo permite el uso de brochas de una medida concreta, y cabezales de brochado ajustables donde se pueden colocar brochas de mayor longitud para brochados a mayor profundidad.

Con los cabezales de brochado de tipo fijo, es necesario ajustar la posición del punzón conforme al modelo de cabezal utilizado. La regulación de la distancia se realiza actuando sobre el espárrago que está alojado en el fondo del orificio del portabrocha.

La distancia A equivale a la máxima profundidad de brochado que se puede hacer con los cabezales estándar.

## 4. Adjusting the broach position and broaching depth limit

INTEGI manufactures two types of broaching heads. Fixed broaching heads, where the broach distance is fixed and only allows the use of broaches of a specific size, and adjustable broaching heads where broaches of greater length can be positioned for broaching at greater depths.

With fixed broaching heads, it is necessary to fine adjust the broach position according to the type of broaching head used. The distance is adjusted by acting on the stud at the bottom of the broach holder hole.

The clearance size A corresponds to the maximum broaching depth that can be made with standard heads.

| Cabezal<br>Broaching head | Tipo<br>Type | A        |
|---------------------------|--------------|----------|
| Poliprofile 1             | Fijo / Fixed | 15 mm    |
| Poliprofile 2             | Fijo / Fixed | 15 mm    |
| Poliprofile 3             | Fijo / Fixed | 22 mm    |
| Poliprofile 4             | Fijo / Fixed | 25 mm    |
| Poliprofile - R3          | Regulable    | 25-65 mm |



Posición de la matriz. Cota "A"  
External broach position. "A" size



Posición del punzón. Cota "A"  
Internal broach position. "A" size

Si la distancia no es la correcta (ya sea por exceso o por defecto) la herramienta no cortará bien y puede causar problemas de mala calidad del corte, formas inexactas, demasiado empuje en la pieza o puede causar también la generación de una hélice a medida que la herramienta de brochado avanza.

En el caso de brochado interior el ajuste de la posición se realiza actuando sobre el espárrago roscado situado en el fondo del agujero del portabrocha.

En el caso del brochado exterior la posición viene dada por el portamatrix. No hay posibilidad de regulación.

La velocidad de rotación no es muy importante ya que la brocha gira con la pieza. Sin embargo, comenzar a brochar a altas rpm tiende a torneear la entrada del agujero y puede dañar el borde de la brocha.

Para evitar el deterioro de las aristas del punzón al contactar contra la pieza, se recomienda que el punzón se clave en el chaflán de la pieza estando parada o girando a muy pocas revoluciones (50-100 rpm).

If the clearance size is not correctly adjusted the tool will not cut well, and can cause problems of poor cut quality, inaccurate shapes, too much thrust on the workpiece or can also cause the generation of a helix as the broaching tool advances.

In the case of internal broaching, the position is adjusted by acting on the threaded stud at the bottom of the broach holder hole.

In the case of external broaching, the position is set by the die set. There is no possibility of adjustment.

Rotational speed is not very important as the broach rotates together with the workpiece. However, starting to broach at high rpm tends to turn the hole and can damage the broach edge.

To avoid damage to the edges of the broach when touching the workpiece, it is recommended that the broach is driven into the workpiece edge while stationary or rotating at very low rpm (50-100 rpm).



## BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



Una vez que el punzón se ha clavado aproximadamente 0,5 mm en el chaflán y el punzón gira arrastrado por la misma pieza, aumentar la velocidad de rotación y el avance hasta los valores recomendados en la tabla de avances.

Esto evita que la pieza golpee la herramienta a gran velocidad y previene la posible rotura del filo de la herramienta.

El avance depende de varios factores, como el tamaño de la brocha/matriz, el material de la pieza y el tamaño del pretaladrado.

Si el avance supera estos valores, la brocha/matriz no corta bien dejando una mala calidad y provocando un desgaste excesivo.

Una vez logrado el brochado en toda su profundidad, retirar el punzón con un avance en rápido.

Es imprescindible utilizar refrigeración abundante en la zona de trabajo aplicada directamente al filo de corte.

Este punto es muy importante en el caso del brochado interior.

Once the broach has driven approximately 0.5 mm into the chamfer and the broach is rotating with the workpiece itself, increase the rotational speed and feed rate to the values recommended in the feed rate table.

This prevents the workpiece from hitting the tool at high speed and prevents possible breakage of the tool cutting edge.

The feed rate depends on several factors, such as the size of the broach/die, the workpiece material, and the size of the pre-drilling.

If the feed rate exceeds the recommended values, the broach / die does not cut well, leaving a poor quality and causing excessive wear.

Once the full depth of the broaching has been achieved, remove the broach at fast feed.

It is essential to use abundant cooling in the working area directly to the broach cutting edge.

This point is very important in the case of internal broaching.

### 5. Tabla de velocidades de corte

### 5. Table of cutting parameters

| Material  | Avance (mm/vuelta) Feed (mm/rev.)     |         |                                   |         |   |       |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---|-------|
|   | Perfil hexagonal<br>Hexagonal profile |         | Perfil cuadrado<br>Square profile |         | Perfil hexalobular<br>Hexalobular profile |       |
|   | < 14 mm                               | > 14 mm | < 12 mm                           | > 12 mm | < T25                                     | > T27 |
| Acero < 600 N/mm <sup>2</sup><br>Steel < 600 N/mm <sup>2</sup>                          | 0.10                                  | 0.08    | 0.06                              | 0.04    | 0.10                                      | 0.08  |
| Acero 600 ÷ 800 N/mm <sup>2</sup><br>Steel 600 ÷ 800 N/mm <sup>2</sup>                  | 0.08                                  | 0.06    | 0.05                              | 0.03    | 0.08                                      | 0.06  |
| Acero 800 ÷ 1200 N/mm <sup>2</sup><br>Steel 800 ÷ 1200 N/mm <sup>2</sup>                | 0.06                                  | 0.03    | 0.03                              | 0.02    | 0.05                                      | 0.03  |
| Acero inoxidable < 850 N/mm <sup>2</sup><br>Stainless steel < 850 N/mm <sup>2</sup>     | 0.08                                  | 0.06    | 0.04                              | 0.03    | 0.08                                      | 0.06  |
| Acero inoxidable > 850 N/mm <sup>2</sup><br>Stainless steel > 850 N/mm <sup>2</sup>     | 0.04                                  | 0.03    | 0.03                              | 0.02    | 0.04                                      | 0.03  |
| Aluminio<br>Aluminium   | 0.10                                  | 0.08    | 0.08                              | 0.06    | 0.10                                      | 0.08  |
| Bronce<br>Bronze  | 0.08                                  | 0.06    | 0.07                              | 0.05    | 0.08                                      | 0.06  |
| Titanio no aleado < 700 N/mm <sup>2</sup><br>Unalloyed titanium < 700 N/mm <sup>2</sup> | 0.06                                  | 0.03    | 0.03                              | 0.02    | 0.05                                      | 0.03  |
| Titanio aleado > 700 N/mm <sup>2</sup><br>Alloyed titanium > 700 N/mm <sup>2</sup>      | 0.03                                  | 0.02    | 0.02                              | 0.02    | 0.03                                      | 0.02  |



## BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



### 6. Brochados con punzón o matriz posicionada

Cuando sea necesario que el perfil brochado esté alineado con alguna parte de la pieza, entonces es necesario trabajar con el punzón o la matriz posicionada.

La brocha gira libremente, por lo que no se puede controlar el punto en el que se va a clavar en la pieza. Esto se puede solucionar con el uso de la varilla de arrastre.

Se coloca la varilla de arrastre en el cabezal, y un tope en el plato del torno o en la mesa del centro de mecanizado, de forma que la varilla entre en contacto con el tope justo antes de que la brocha se clave la pieza, deteniendo así la rotación de la brocha en un punto concreto de la pieza. De esta manera nos aseguramos de que la brocha va a entrar en la pieza siempre en el mismo punto.

Las ventajas del uso de la varilla de arrastre son:

1. Evitar la generación de espirales en caso de brochado profundo.  
En el brochado interior, cuando el brochado es bastante profundo, la brocha tiende a girar en sentido contrario al de la pieza, generando un brochado en espiral. Para evitar este problema, es necesario utilizar la varilla como tope para obligar al punzón a girar simultáneamente con la pieza.
2. Brochado en condiciones extremas.  
Hay aplicaciones en las que, debido a la excesiva sección a cortar, a la excesiva profundidad del brochado o a la dureza del material, el brochado no puede hacerse en un solo paso. En estos casos es necesario repasar el agujero, eliminar las virutas y volver a brochar la profundidad restante.  
Para asegurarse que en la segunda pasada la brocha vuelva a clavar en la misma posición es necesario utilizar la varilla de arrastre.
3. Facilitar la iniciación del trabajo de brochado, particularmente al utilizar brochas de pequeña sección, y muy especialmente sobre piezas de material blando.

### 6. Broaching with a broach positioned

When it is necessary that the broached profile to be aligned with some part of the workpiece then it is necessary to work with a positioned broach or external broaching die.


The broach rotates freely, so it is not possible to control the point at which it is driven into the workpiece. This can be solved with the use of the drive rod.

The drive rod is placed in the broaching tool, and a stop on the lathe chuck or machining centre table, so that the rod touches the stop just before the broach is driven into the workpiece, thus stopping the broach rotation at a specific point of the workpiece.

This ensures that the broach will always drive into the workpiece at the same point.

The advantages of using the drag rod are as follows:

1. It avoids the generation of spirals in the case of deep broaching.  
In internal broaching, when the broaching is quite deep, the broach tends to rotate in the opposite direction of the workpiece rotation, generating a spiral broaching. To avoid this problem, it is necessary to use the rod as a stop to force the broach to rotate simultaneously with the workpiece.
2. Broaching under extreme conditions.  
There are applications in which, due to the excessive section to be cut, the excessive depth of broaching or the hardness of the material, broaching cannot be done in one shoot. In these cases, it is necessary to redo the bore, remove the chips and broach the remaining depth again.  
To ensure that in the second pass the broach will start in the same position, it is necessary to use the drag rod.
3. To facilitate the start of the broaching, particularly when using small section broaches, and especially on parts of soft material.

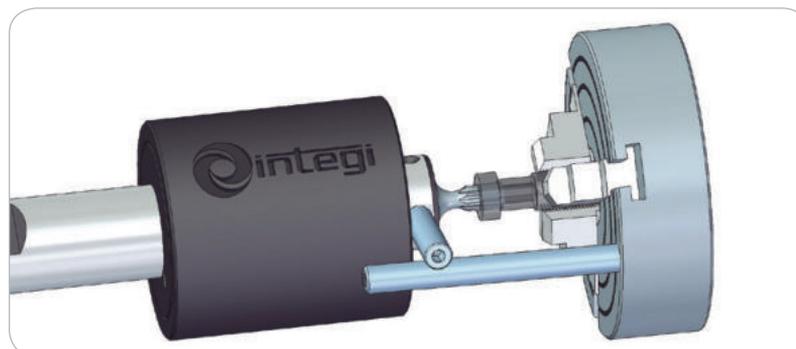



# BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



## 7. Resolución de problemas de brochado

## 7. Broaching with broach positioned

| Problema<br>Problem   | Solución<br>Solution   |
|---|--|
| <p><b>Bloqueo de la máquina por sobreesfuerzo</b><br/>Machine lockout due to overexertion</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que el punzón / matriz no está dañado o desafilado<br/>Verify that the broach / die is not damaged or blunt</li> <li>• Verificar que el punzón / matriz gira libremente<br/>Check that the broach / die rotates freely</li> <li>• Reducir el avance<br/>Decrease the feed</li> <li>• Incrementar el Ø del taladrado previo en el caso de brochado de interiores. Reducir el Ø exterior de la pieza en el caso de brochados exteriores<br/>Increase the Ø of the pre-drilling in the case of interior broaching. Reduce the external Ø of the piece in the case of external broaching</li> </ul> |
| <p><b>El brochado sale en espiral</b><br/>The broaching comes out as a spiral</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invertir el giro de la pieza varias veces durante el brochado<br/>Reverse the rotation of the workpiece several times during broaching</li> <li>• A mitad de brochado retirar la viruta acumulada frente al punzón (necesario trabajar con el punzón posicionado)<br/>Halfway through the broaching, remove the accumulated chips in front of the broach (it is necessary to use the drag rod since the beginning of the broaching)</li> <li>• Utilizar la varilla de arrastre desde el inicio del brochado<br/>Use the drag rod since the beginning of the broaching</li> </ul>                          |
| <p><b>Las aristas del punzón se deterioran</b><br/>The edges of the broach deteriorate</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentar el avellanado de entrada<br/>Enlarge the entry chamfer</li> <li>• Reducir las revoluciones y el avance a la entrada, hasta que el punzón logre clavarse en la pieza<br/>Reduce the revolutions and feed at the entrance, until the broach manages to dig into the workpiece</li> </ul>   |



# CABEZALES DE BROCHADO

## ROTARY BROACHING TOOLS





# BROCHADO ROTATORIO · CABEZALES ROTARY BROACHING · TOOLS



## POLIPROFILE 1

**FUERZA  
STRENGTH** < 570 daN


**CAPACIDAD  
CAPACITY** ■ <5 ◆ <6

### + Características

- Utilizable tanto en torno como en centros de mecanizado
- Minimiza el esfuerzo gracias al sistema oscilatorio
- Rodamientos de alta gama que garantizan una larga vida de la herramienta
- Cuerpo estanco para preservar la durabilidad de los rodamientos
- Ajuste de la posición del punzón mediante un tope regulable situado en el fondo del portabrochas, para mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)
- Posibilidad de montar un portamatrix para la realización de brochados externos

### + Features

- Usable in all types of lathes and machining centers
- Minimizes broach load thanks to the pendular system
- High quality bearings to ensure a long tool life
- Dust - tight body to prevent chips from entering the bearing area
- Adjustment of the position of the broach by an adjustable stop located at the bottom of the broach holder, to maintain the correct distance of the broach (**size H**)
- Possibility to fit a die-holder for external broaching

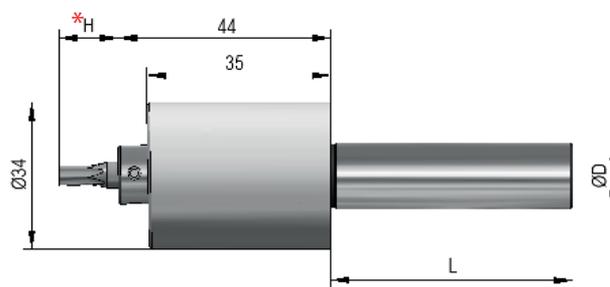

\* Importante mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)  
Important to maintain the correct distance of the broach (**size H**)

#### Herramienta | Tool

| Tipo de mango<br>Shank type | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | øD    | *H | L  | Kg  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------|----|----|-----|
| Cilíndrico<br>Cylindrical   | 06010106       | POLIPROFILE1+C10        | 10    | 15 | 40 | 0,3 |
|                             | 06010104       | POLIPROFILE1+C12        | 12    | 15 | 40 | 0,3 |
|                             | 06010103       | POLIPROFILE1+C16        | 16    | 15 | 70 | 0,4 |
|                             | 06010102       | POLIPROFILE1+C3/4"      | 19.05 | 15 | 70 | 0,5 |
|                             | 06010107       | POLIPROFILE1+C20        | 20    | 15 | 70 | 0,5 |
|                             | 06010111       | POLIPROFILE1+C22        | 22    | 15 | 70 | 0,5 |
| Weldon                      | 06010109       | POLIPROFILE1+W10        | 10    | 15 | 41 | 0,3 |
|                             | 06010108       | POLIPROFILE1+W12        | 12    | 15 | 46 | 0,3 |
|                             | 06010105       | POLIPROFILE1+W16        | 16    | 15 | 49 | 0,3 |
|                             | 06010110       | POLIPROFILE1+W20        | 20    | 15 | 51 | 0,5 |

#### Portamatrix para brochado exterior Die holder for external broaching

| Referencia<br>Reference |  |
|-------------------------|--|
| POL1-PTM                |  |

#### Punzón | Broach

| Referencia<br>Reference |  |
|-------------------------|--|
| P-0828                  |  |

# BROCHADO ROTATORIO · CABEZALES ROTARY BROACHING · TOOLS




## POLIPROFILE 2

**FUERZA STRENGTH** < 1780 daN

**CAPACIDAD CAPACITY** ■ <8 ◆ <10

- Características**
- Utilizable tanto en torno como en centros de mecanizado
  - Minimiza el esfuerzo gracias al sistema oscilatorio
  - Rodamientos de alta gama que garantizan una larga vida de la herramienta
  - Cuerpo estanco para preservar la durabilidad de los rodamientos
  - Ajuste de la posición del punzón mediante un tope regulable situado en el fondo del portabrochas, para mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)
  - Posibilidad de montar un portamatrix para la realización de brochados externos

- Features**
- Usable in all types of lathes and machining centers
  - Minimizes broach load thanks to the pendular system
  - High quality bearings to ensure a long tool life
  - Dust - tight body to prevent chips from entering the bearing area
  - Adjustment of the position of the broach by an adjustable stop located at the bottom of the broach holder, to maintain the correct distance from the broach (**size H**)
  - Possibility to fit a die-holder for external broaching

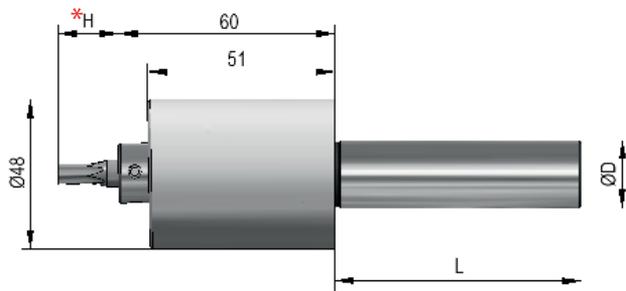

\* Importante mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)  
Important to maintain the correct distance of the broach (**size H**)

| Herramienta   Tool          |                |                         |              |    |     |     |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----|-----|-----|
| Tipo de mango<br>Shank type | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | ØD           | *H | L   | Kg  |
|                             | 06010203       | POLIPROFILE2+C16        | 16           | 15 | 70  | 0,8 |
|                             | 06010209       | POLIPROFILE2+C3/4"      | 19.05        | 15 | 70  | 1,0 |
|                             | 06010204       | POLIPROFILE2+C20        | 20           | 15 | 70  | 1,0 |
|                             | 06010210       | POLIPROFILE2+C22        | 22           | 15 | 70  | 1,2 |
|                             | 06010205       | POLIPROFILE2+W16        | 16           | 15 | 52  | 0,8 |
|                             | 06010206       | POLIPROFILE2+W20        | 20           | 15 | 52  | 1,0 |
|                             | 06010211       | POLIPROFILE2+HSK32-A    | 10           | 15 | 40  | 2,6 |
|                             | 06010212       | POLIPROFILE2+HSK40-A    | 12           | 15 | 40  | 2,6 |
|                             | 06010207       | POLIPROFILE2+VDI20      | 20           | 15 | -   | 0,9 |
|                             | 06010208       | POLIPROFILE2+VDI30      | 30           | 15 | -   | 1,0 |
|                             | 06010201       | POLIPROFILE2+M1         | MORSE / MK 1 | 15 | K 1 | 0,9 |
|                             | 06010202       | POLIPROFILE2+M2         | MORSE / MK 2 | 15 | K 2 | 1,0 |

**Portamatrix para brochado exterior  
Die holder for external broaching**

Referencia Reference: POL2-PTM

**Punzón | Broach**

Referencia Reference: P-0828



# BROCHADO ROTATORIO · CABEZALES ROTARY BROACHING · TOOLS



## POLIPROFILE 3

FUERZA  
STRENGTH

< 2240 daN

CAPACIDAD  
CAPACITY

■ <10    ⬡ <14


### + Características

- Utilizable tanto en torno como en centros de mecanizado
- Minimiza el esfuerzo gracias al sistema oscilatorio
- Rodamientos de alta gama que garantizan una larga vida de la herramienta
- Cuerpo estanco para preservar la durabilidad de los rodamientos
- Ajuste de la posición del punzón mediante un tope regulable situado en el fondo del portabrochas, para mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)
- Posibilidad de montar un portamatrix para la realización de brochados externos

### + Features

- Usable in all types of lathes and machining centers
- Minimizes broach load thanks to the pendular system
- High quality bearings to ensure a long tool life
- Dust - tight body to prevent chips from entering the bearing area
- Adjustment of the position of the broach by an adjustable stop located at the bottom of the broach holder, to maintain the correct distance of the broach (**size H**)
- Possibility to fit a die-holder for external broaching

\* Importante mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)  
Important to maintain the correct distance of the broach (**size H**)

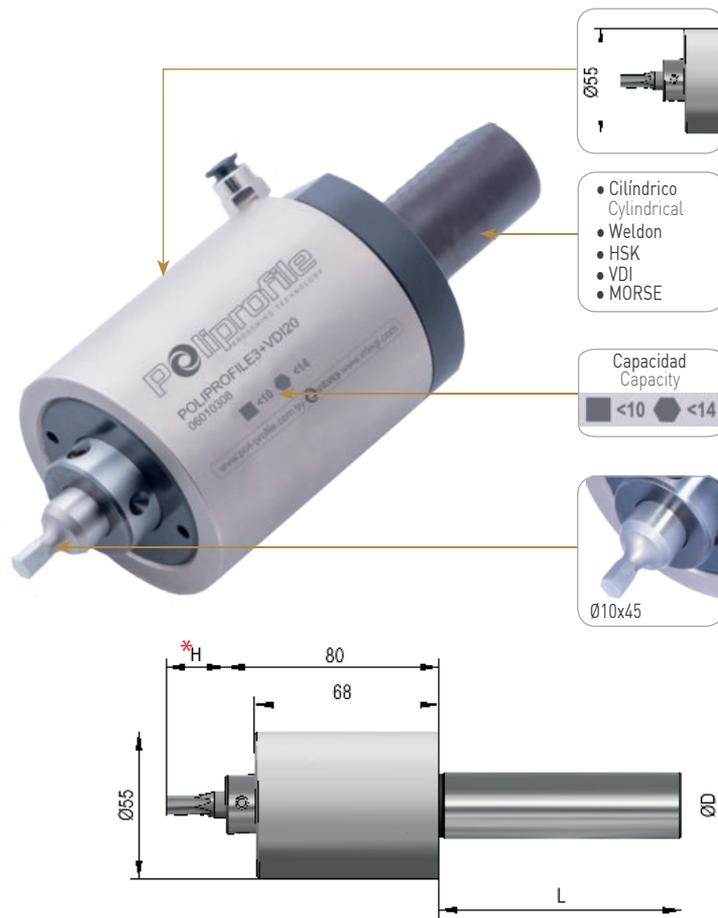

| Herramienta   Tool          |                |                         |              |    |     |     |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----|-----|-----|
| Tipo de mango<br>Shank type | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | øD           | *H | L   | Kg  |
|                             | 06010303       | POLIPROFILE3+C16        | 16           | 22 | 70  | 1,4 |
|                             | 06010310       | POLIPROFILE3+C3/4"      | 19.05        | 22 | 70  | 1,4 |
|                             | 06010304       | POLIPROFILE3+C20        | 20           | 22 | 70  | 1,4 |
|                             | 06010312       | POLIPROFILE3+C22        | 22           | 22 | 70  | 1,5 |
|                             | 06010305       | POLIPROFILE3+C25        | 25           | 22 | 70  | 1,5 |
|                             | 06010311       | POLIPROFILE3+C1"        | 25.4         | 22 | 70  | 1,5 |
|                             | 06010306       | POLIPROFILE3+W20        | 20           | 22 | 52  | 1,4 |
|                             | 06010307       | POLIPROFILE3+W25        | 25           | 22 | 59  | 1,5 |
|                             | 06010313       | POLIPROFILE3+HSK50-A    | 16           | 22 | 70  | 2,8 |
|                             | 06010308       | POLIPROFILE3+VDI20      | 20           | 22 | -   | 1,4 |
|                             | 06010309       | POLIPROFILE3+VDI30      | 30           | 22 | -   | 1,6 |
|                             | 06010201       | POLIPROFILE3+M2         | MORSE / MK 2 | 22 | K 2 | 0,9 |
|                             | 06010202       | POLIPROFILE3+M3         | MORSE / MK 3 | 22 | K 3 | 1,0 |

### Portamatrix para brochado exterior Die holder for external broaching

Referencia  
Reference


POL3-PTM



### Punzón | Broach

Referencia  
Reference

P-1045

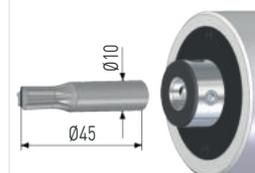



# BROCHADO ROTATORIO · CABEZALES ROTARY BROACHING · TOOLS



## POLIPROFILE 4

**FUERZA**  
STRENGTH < 3240 daN

**CAPACIDAD**  
CAPACITY ■ <16 ◆ <24


### + Características

- Utilizable tanto en torno como en centros de mecanizado
- Minimiza el esfuerzo gracias al sistema oscilatorio
- Rodamientos de alta gama que garantizan una larga vida de la herramienta
- Cuerpo estanco para preservar la durabilidad de los rodamientos
- Ajuste de la posición del punzón mediante un tope regulable situado en el fondo del portabrochas, para mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)
- Posibilidad de montar un portamatriz para la realización de brochados externos

### + Features

- Usable in all types of lathes and machining centers
- Minimizes broach load thanks to the pendular system
- High quality bearings to ensure a long tool life
- Dust - tight body to prevent chips from entering the bearing area
- Adjustment of the position of the broach by an adjustable stop located at the bottom of the broach holder, to maintain the correct distance of the broach (**size H**)
- Possibility to fit a die-holder for external broaching

\* Importante mantener la distancia correcta del punzón (**cota H**)  
Important to maintain the correct distance of the broach (**size H**)

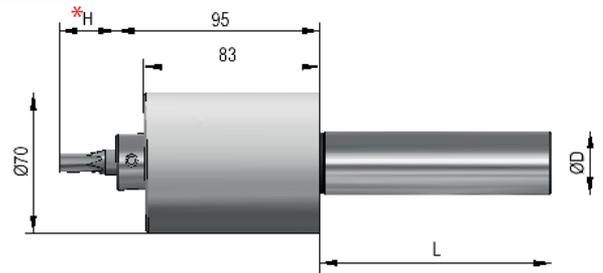

#### Herramienta | Tool

| Tipo de mango<br>Shank type | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | ØD           | *H | L   | Kg  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----|-----|-----|
|                             | 06010410       | POLIPROFILE4+C3/4"      | 19.05        | 25 | 90  | 1,3 |
|                             | 06010425       | POLIPROFILE4+C20        | 20           | 25 | 90  | 1,3 |
|                             | 06010403       | POLIPROFILE4+C25        | 25           | 25 | 90  | 1,5 |
|                             | 06010411       | POLIPROFILE4+C1"        | 25.4         | 25 | 90  | 2,2 |
|                             | 06010404       | POLIPROFILE4+C32        | 32           | 25 | 90  | 2,5 |
|                             | 06010405       | POLIPROFILE4+C40        | 40           | 25 | 90  | 2,7 |
|                             | 06010406       | POLIPROFILE4+W25        | 25           | 25 | 59  | 2,2 |
|                             | 06010407       | POLIPROFILE4+W32        | 32           | 25 | 63  | 2,5 |
|                             | 06010412       | POLIPROFILE4+HSK50-A    | 19.05        | 25 | 70  | 2,9 |
|                             | 06010413       | POLIPROFILE4+HSK63-A    | 20           | 25 | 70  | 2,9 |
|                             | 06010408       | POLIPROFILE4+VDI30      | 30           | 25 | -   | 2,1 |
|                             | 06010409       | POLIPROFILE4+VDI40      | 40           | 25 | -   | 2,4 |
|                             | 06010401       | POLIPROFILE4+M3         | MORSE / MK 3 | 25 | K 3 | 2,1 |
|                             | 06010402       | POLIPROFILE4+M4         | MORSE / MK 4 | 25 | K 4 | 2,4 |

#### Portamatriz para brochado exterior Die holder for external broaching

Referencia  
Reference

POL4-PTM

#### Punzón | Broach

Referencia  
Reference

P-1650



# BROCHADO ROTATORIO · CABEZALES ROTARY BROACHING · TOOLS



## POLIPROFILE-R3

FUERZA  
STRENGTH

< 1780 daN

CAPACIDAD  
CAPACITY


□ < 10    ⬡ < 16

### + Características

- Utilizable tanto en tornos como en centros de mecanizado
- Minimiza el esfuerzo de brochado gracias al sistema oscilatorio
- Rodamientos de alta gama que garantizan una larga vida de la herramienta
- Cuerpo estanco para preservar la durabilidad de los rodamientos
- Ajuste de centrado de la brocha para poder realizar brochados situados hasta 65 mm de profundidad (**ver ajuste de centrado**)
- Posibilidad de montar un portamatrix para la realización de brochado externos

### + Features

- Usable in all types of lathes or machining centers
- Minimizes broach load thanks to the pendular system
- High quality bearings to ensure a long tool life
- Dust - tight body to prevent chips from entering the bearing area
- Broach centring system for broaching up to 65 mm deep (see centering adjustment)
- Possibility to fit a die - holder for external broaching

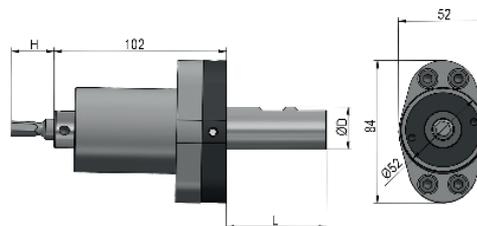

### Herramienta | Tool

| Código<br>Code | Referencia<br>Reference | ØD<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | Kg  |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 06010502       | POLIPROFILE - R3 + W20  | Weldon ø20 | 25-65     | 52        | 1,8 |
| 06010503       | POLIPROFILE - R3 + W25  | Weldon ø25 | 25-65     | 59        | 1,9 |
| 06010504       | POLIPROFILE - R3 + W32  | Weldon ø32 | 25-65     | 63        | 2,0 |

### Punzón | Broach

| Referencia<br>Reference | Image |
|-------------------------|-------|
| P-1255                  |       |

### Ajuste de centrado de la brocha / Adjustment of broach centring


1. Aflojar los 4 tornillos (Fig.1) / Loosen the 4 screws (Fig.1)



(Fig.1)

2. Colocando el cabezal sobre su mango, colocar un comparador en el extremo del punzón y girando siempre sobre el mango, verificar el salto de la punta de la brocha (Fig.2)

Place a dial gauge on the end of the broach and, always turning the head on the shank, check the tip of the broach by turning the head on the shank (Fig.2)

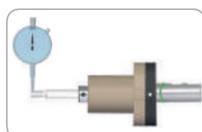


(Fig.2)

3. Actuando sobre los 4 espárragos "B", ir desplazando ligeramente en el cuerpo del cabezal hasta que el salto del punzón quede a +/-0.01 mm (Fig.3)

Acting on the 4 studs "B", slightly move the body of the tool until the broach jump is +/-0.01 mm (Fig.3)

4. Cuando el punzón esté centrado, volver a atar fuertemente los tornillos "A" que bloquean el cuerpo del cabezal


When the broach is centred, re-tighten the screws "A" that lock the body of the tool

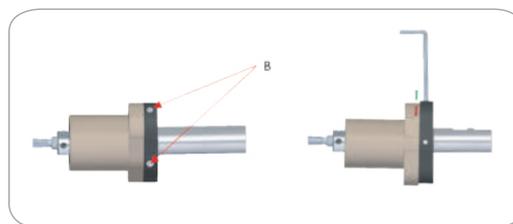

(Fig.3)

# PUNZONES · MATRICES

## BROACHES · EXTERNAL BROACHES


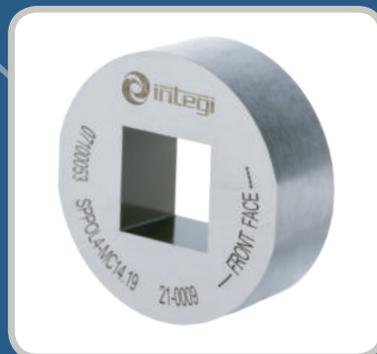




# BROCHADO ROTATORIO · PUNZONES ROTARY BROACHING · BROACHES



## PUNZONES HEXAGONALES HEXAGONAL BROACHES

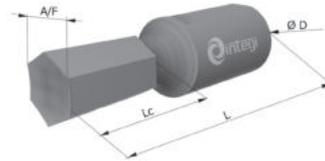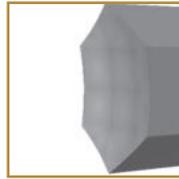

|                 | Código   | Referencia  | A/F  | Tolerancia (mm) | øD   | L    | Lc   |
|-----------------|----------|-------------|------|-----------------|------|------|------|
|                 | Code     | Reference   | (mm) | Tolerance (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) |
| POLIPROFILE 1&2 | 07010101 | P-0828-H1.2 | 1.2  | +0,02 / +0,05   | ø8   | 28   | 1.8  |
|                 | 07010102 | P-0828-H1.5 | 1.5  | +0,02 / +0,05   | ø8   | 28   | 2.3  |
|                 | 07010103 | P-0828-H2.0 | 2    | +0,02 / +0,05   | ø8   | 28   | 3.0  |
|                 | 07010104 | P-0828-H2.5 | 2.5  | +0,02 / +0,05   | ø8   | 28   | 3.8  |
|                 | 07010105 | P-0828-H3.0 | 3    | +0,02 / +0,05   | ø8   | 28   | 4.6  |
|                 | 07010106 | P-0828-H4.0 | 4    | +0,02 / +0,05   | ø8   | 28   | 6.0  |
|                 | 07010107 | P-0828-H5.0 | 5    | +0,04 / +0,07   | ø8   | 28   | 8.6  |
|                 | 07010108 | P-0828-H6.0 | 6    | +0,04 / +0,07   | ø8   | 28   | 9.0  |
|                 | 07010109 | P-0828-H7.0 | 7    | +0,04 / +0,07   | ø8   | 28   | 10.0 |
|                 | 07010110 | P-0828-H8.0 | 8    | +0,04 / +0,07   | ø8   | 28   | 10.8 |
|                 | 07010111 | P-0828-H9.0 | 9    | +0,04 / +0,07   | ø8   | 28   | 13.2 |
|                 | 07010112 | P-0828-H10  | 10   | +0,05 / +0,09   | ø8   | 28   | 11.8 |

|               | Código   | Referencia  | A/F  | Tolerancia (mm) | øD   | L    | Lc   |
|---------------|----------|-------------|------|-----------------|------|------|------|
|               | Code     | Reference   | (mm) | Tolerance (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) |
| POLIPROFILE 3 | 07020101 | P-1045-H1.2 | 1.2  | +0,02 / +0,05   | ø10  | 45   | 1.8  |
|               | 07020102 | P-1045-H1.5 | 1.5  | +0,02 / +0,05   | ø10  | 45   | 2.3  |
|               | 07020103 | P-1045-H2.0 | 2    | +0,02 / +0,05   | ø10  | 45   | 3.0  |
|               | 07020104 | P-1045-H2.5 | 2.5  | +0,02 / +0,05   | ø10  | 45   | 3.8  |
|               | 07020105 | P-1045-H3.0 | 3    | +0,02 / +0,05   | ø10  | 45   | 4.6  |
|               | 07020106 | P-1045-H4.0 | 4    | +0,02 / +0,05   | ø10  | 45   | 6.0  |
|               | 07020107 | P-1045-H5.0 | 5    | +0,04 / +0,07   | ø10  | 45   | 8.0  |
|               | 07020108 | P-1045-H6.0 | 6    | +0,04 / +0,07   | ø10  | 45   | 9.0  |
|               | 07020109 | P-1045-H7.0 | 7    | +0,04 / +0,07   | ø10  | 45   | 10.0 |
|               | 07020110 | P-1045-H8.0 | 8    | +0,04 / +0,07   | ø10  | 45   | 12.4 |
|               | 07020111 | P-1045-H9.0 | 9    | +0,04 / +0,07   | ø10  | 45   | 13.4 |
|               | 07020112 | P-1045-H10  | 10   | +0,05 / +0,09   | ø10  | 45   | 15.0 |
|               | 07020113 | P-1045-H11  | 11   | +0,05 / +0,09   | ø10  | 45   | 15.4 |
|               | 07020114 | P-1045-H12  | 12   | +0,05 / +0,09   | ø10  | 45   | 16.4 |
|               | 07020115 | P-1045-H14  | 14   | +0,05 / +0,09   | ø10  | 45   | 15.6 |

|               | Código   | Referencia  | A/F  | Tolerancia (mm) | øD   | L    | Lc   |
|---------------|----------|-------------|------|-----------------|------|------|------|
|               | Code     | Reference   | (mm) | Tolerance (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) |
| POLIPROFILE 4 | 07040101 | P-1650-H2.5 | 2.5  | +0,02 / +0,05   | ø16  | 50   | 4.0  |
|               | 07040102 | P-1650-H3.0 | 3    | +0,02 / +0,05   | ø16  | 50   | 4.6  |
|               | 07040103 | P-1650-H4.0 | 4    | +0,02 / +0,05   | ø16  | 50   | 6.0  |
|               | 07040104 | P-1650-H5.0 | 5    | +0,04 / +0,07   | ø16  | 50   | 8.0  |
|               | 07040105 | P-1650-H6.0 | 6    | +0,04 / +0,07   | ø16  | 50   | 9.4  |
|               | 07040106 | P-1650-H8.0 | 8    | +0,04 / +0,07   | ø16  | 50   | 13.0 |
|               | 07040107 | P-1650-H10  | 10   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 15.4 |
|               | 07040108 | P-1650-H12  | 12   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 17.0 |
|               | 07040109 | P-1650-H14  | 14   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 18.6 |
|               | 07040110 | P-1650-H16  | 16   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 19.0 |
|               | 07040111 | P-1650-H17  | 17   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 22.0 |
|               | 07040112 | P-1650-H18  | 18   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 22.0 |
|               | 07040113 | P-1650-H19  | 19   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 19.7 |
|               | 07040114 | P-1650-H22  | 22   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 20.0 |
|               | 07040115 | P-1650-H24  | 24   | +0,05 / +0,09   | ø16  | 50   | 20.6 |

|                | Código   | Referencia  | A/F  | Tolerancia (mm) | øD   | L    | Lc   |
|----------------|----------|-------------|------|-----------------|------|------|------|
|                | Code     | Reference   | (mm) | Tolerance (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) |
| POLIPROFILE-R3 | 07030101 | P-1255-H1.5 | 1.5  | +0,02 / +0,05   | ø12  | 55   | 2.3  |
|                | 07030102 | P-1255-H2.0 | 2    | +0,02 / +0,05   | ø12  | 55   | 3    |
|                | 07030103 | P-1255-H2.5 | 2.5  | +0,02 / +0,05   | ø12  | 55   | 3.8  |
|                | 07030104 | P-1255-H3.0 | 3    | +0,02 / +0,05   | ø12  | 55   | 4.6  |
|                | 07030105 | P-1255-H4.0 | 4    | +0,02 / +0,05   | ø12  | 55   | 6    |
|                | 07030106 | P-1255-H5.0 | 5    | +0,04 / +0,07   | ø12  | 55   | 8    |
|                | 07030107 | P-1255-H6.0 | 6    | +0,04 / +0,07   | ø12  | 55   | 9    |
|                | 07030108 | P-1255-H7.0 | 7    | +0,04 / +0,07   | ø12  | 55   | 10   |
|                | 07030109 | P-1255-H8.0 | 8    | +0,04 / +0,07   | ø12  | 55   | 12.4 |
|                | 07030110 | P-1255-H9.0 | 9    | +0,04 / +0,07   | ø12  | 55   | 13.4 |
|                | 07030111 | P-1255-H10  | 10   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 15   |
|                | 07030112 | P-1255-H11  | 11   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 15.4 |
|                | 07030113 | P-1255-H12  | 12   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 16.4 |
|                | 07030114 | P-1255-H13  | 13   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 17.4 |
|                | 07030115 | P-1255-H14  | 14   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 18.6 |
|                | 07030116 | P-1255-H15  | 15   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 19   |
|                | 07030117 | P-1255-H16  | 16   | +0,05 / +0,09   | ø12  | 55   | 19   |





# BROCHADO ROTATORIO · PUNZONES

## ROTARY BROACHING · BROACHES



### PUNZONES HEXAGONALES EN PULGADAS

### HEXAGONAL BROACHES IN INCHES

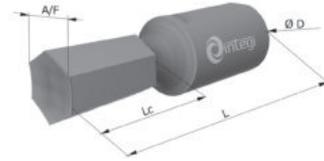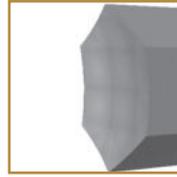

|                 | Código   | Referencia     | A/F      |        | Tolerancia (mm) | øD | L  | Lc   |
|-----------------|----------|----------------|----------|--------|-----------------|----|----|------|
|                 | Code     | Reference      | Pulgadas | Inches | Tolerance (mm)  |    |    |      |
| POLIPROFILE 1&2 | 07010113 | P-0828-H1/16"  | 1/16"    | 1,59   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 3,0  |
|                 | 07010114 | P-0828-H5/64"  | 5/64"    | 1,98   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 3,0  |
|                 | 07010115 | P-0828-H3/32"  | 3/32"    | 2,38   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 3,8  |
|                 | 07010116 | P-0828-H7/64"  | 7/64"    | 2,78   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 4,6  |
|                 | 07010117 | P-0828-H1/8"   | 1/8"     | 3,18   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 6,0  |
|                 | 07010118 | P-0828-H9/64"  | 9/64"    | 3,57   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 6,0  |
|                 | 07010119 | P-0828-H5/32"  | 5/32"    | 3,97   | +0,02/+0,05     | ø8 | 28 | 6,0  |
|                 | 07010120 | P-0828-H11/64" | 11/64"   | 4,37   | +0,04/+0,07     | ø8 | 28 | 8,6  |
|                 | 07010121 | P-0828-H3/16"  | 3/16"    | 4,76   | +0,04/+0,07     | ø8 | 28 | 8,6  |
|                 | 07010122 | P-0828-H7/32"  | 7/32"    | 5,56   | +0,04/+0,07     | ø8 | 28 | 9,0  |
|                 | 07010123 | P-0828-H1/4"   | 1/4"     | 6,35   | +0,04/+0,07     | ø8 | 28 | 10,0 |

|               | Código        | Referencia     | A/F      |             | Tolerancia (mm) | øD  | L    | Lc   |
|---------------|---------------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----|------|------|
|               | Code          | Reference      | Pulgadas | Inches      | Tolerance (mm)  |     |      |      |
| POLIPROFILE 3 | 07020116      | P-1045-H1/16"  | 1/16"    | 1,59        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 3,0  |
|               | 07020117      | P-1045-H5/64"  | 5/64"    | 1,98        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 3,0  |
|               | 07020118      | P-1045-H3/32"  | 3/32"    | 2,38        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 3,8  |
|               | 07020119      | P-1045-H7/64"  | 7/64"    | 2,78        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 4,6  |
|               | 07020120      | P-1045-H1/8"   | 1/8"     | 3,18        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 6,0  |
|               | 07020121      | P-1045-H9/64"  | 9/64"    | 3,57        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 6,0  |
|               | 07020122      | P-1045-H5/32"  | 5/32"    | 3,97        | +0,02/+0,05     | ø10 | 45   | 6,0  |
|               | 07020123      | P-1045-H11/64" | 11/64"   | 4,37        | +0,04/+0,07     | ø10 | 45   | 8,6  |
|               | 07020124      | P-1045-H3/16"  | 3/16"    | 4,76        | +0,04/+0,07     | ø10 | 45   | 8,6  |
|               | 07020125      | P-1045-H7/32"  | 7/32"    | 5,56        | +0,04/+0,07     | ø10 | 45   | 9,0  |
|               | 07020126      | P-1045-H1/4"   | 1/4"     | 6,35        | +0,04/+0,07     | ø10 | 45   | 10,0 |
|               | 07020127      | P-1045-H5/16"  | 5/16"    | 7,94        | +0,04/+0,07     | ø10 | 45   | 12,4 |
|               | 07020128      | P-1045-H3/8"   | 3/8"     | 9,53        | +0,04/+0,07     | ø10 | 45   | 15,0 |
| 07020129      | P-1045-H7/16" | 7/16"          | 11,11    | +0,04/+0,07 | ø10             | 45  | 16,4 |      |
| 07020130      | P-1045-H1/2"  | 1/2"           | 12,70    | +0,05/+0,09 | ø10             | 45  | 15,6 |      |

|               | Código       | Referencia     | A/F      |             | Tolerancia (mm) | øD  | L     | Lc   |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----|-------|------|
|               | Code         | Reference      | Pulgadas | Inches      | Tolerance (mm)  |     |       |      |
| POLIPROFILE 4 | 07040116     | P-1650-H3/32"  | 3/32"    | 2,38        | +0,02/+0,05     | ø16 | 50    | 3,8  |
|               | 07040117     | P-1650-H7/64"  | 7/64"    | 2,78        | +0,02/+0,05     | ø16 | 50    | 4,6  |
|               | 07040118     | P-1650-H1/8"   | 1/8"     | 3,18        | +0,02/+0,05     | ø16 | 50    | 6,0  |
|               | 07040119     | P-1650-H9/64"  | 9/64"    | 3,57        | +0,02/+0,05     | ø16 | 50    | 6,0  |
|               | 07040120     | P-1650-H5/32"  | 5/32"    | 3,97        | +0,02/+0,05     | ø16 | 50    | 6,0  |
|               | 07040121     | P-1650-H11/64" | 11/64"   | 4,37        | +0,04/+0,07     | ø16 | 50    | 8,6  |
|               | 07040122     | P-1650-H3/16"  | 3/16"    | 4,76        | +0,04/+0,07     | ø16 | 50    | 8,6  |
|               | 07040123     | P-1650-H7/32"  | 7/32"    | 5,57        | +0,04/+0,07     | ø16 | 50    | 9,0  |
|               | 07040124     | P-1650-H1/4"   | 1/4"     | 6,35        | +0,04/+0,07     | ø16 | 50    | 10,0 |
|               | 07040125     | P-1650-H5/16"  | 5/16"    | 7,94        | +0,04/+0,07     | ø16 | 50    | 12,4 |
|               | 07040126     | P-1650-H3/8"   | 3/8"     | 9,53        | +0,04/+0,07     | ø16 | 50    | 15,0 |
|               | 07040127     | P-1650-H1/2"   | 1/2"     | 12,70       | +0,05/+0,09     | ø16 | 50    | 15,6 |
|               | 07040128     | P-1650-H9/16"  | 9/16"    | 14,29       | +0,05/+0,09     | ø16 | 50    | 19,0 |
| 07040129      | P-1650-H5/8" | 5/8"           | 15,88    | +0,05/+0,09 | ø16             | 50  | 19,0  |      |
| 07040130      | P-1650-H3/4" | 3/4"           | 19,05    | +0,05/+0,09 | ø16             | 50  | 20,0  |      |
| 07040131      | P-1650-H7/8" | 7/8"           | 22,23    | +0,05/+0,09 | ø16             | 50  | 20,06 |      |

|                | Código        | Referencia     | A/F      |             | Tolerancia (mm) | øD  | L    | Lc   |
|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----|------|------|
|                | Code          | Reference      | Pulgadas | Inches      | Tolerance (mm)  |     |      |      |
| POLIPROFILE-R3 | 07030118      | P-1255-H1/16"  | 1/16"    | 1,59        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 3,0  |
|                | 07030119      | P-1255-H5/64"  | 5/64"    | 1,98        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 3,0  |
|                | 07030120      | P-1255-H3/32"  | 3/32"    | 2,38        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 3,8  |
|                | 07030121      | P-1255-H7/64"  | 7/64"    | 2,78        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 4,6  |
|                | 07030122      | P-1255-H1/8"   | 1/8"     | 3,18        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 6,0  |
|                | 07030123      | P-1255-H9/64"  | 9/64"    | 3,57        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 6,0  |
|                | 07030124      | P-1255-H5/32"  | 5/32"    | 3,97        | +0,02/+0,05     | ø12 | 55   | 6,0  |
|                | 07030125      | P-1255-H11/64" | 11/64"   | 4,37        | +0,04/+0,07     | ø12 | 55   | 8,6  |
|                | 07030126      | P-1255-H3/16"  | 3/16"    | 4,76        | +0,04/+0,07     | ø12 | 55   | 8,6  |
|                | 07030127      | P-1255-H7/32"  | 7/32"    | 5,56        | +0,04/+0,07     | ø12 | 55   | 9,0  |
|                | 07030128      | P-1255-H1/4"   | 1/4"     | 6,35        | +0,04/+0,07     | ø12 | 55   | 10,0 |
|                | 07030129      | P-1255-H5/16"  | 5/16"    | 7,94        | +0,04/+0,07     | ø12 | 55   | 12,4 |
|                | 07030130      | P-1255-H3/8"   | 3/8"     | 9,53        | +0,04/+0,07     | ø12 | 55   | 15,0 |
|                | 07030131      | P-1255-H7/16"  | 7/16"    | 11,11       | +0,05/+0,09     | ø12 | 55   | 15,6 |
| 07030132       | P-1255-H1/2"  | 1/2"           | 12,70    | +0,05/+0,09 | ø12             | 55  | 15,6 |      |
| 07030133       | P-1255-H9/16" | 9/16"          | 14,29    | +0,05/+0,09 | ø12             | 55  | 19,0 |      |
| 07030134       | P-1255-H5/8"  | 5/8"           | 15,88    | +0,05/+0,09 | ø12             | 55  | 19,0 |      |



# BROCHADO ROTATORIO · PUNZONES

## ROTARY BROACHING · BROACHES



### PUNZONES CUADRADOS

#### SQUARE BROACHES



|                 | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | A/F<br>(mm) | Tolerancia (mm)<br>Tolerance (mm) | øD<br>(mm) | L<br>(mm) | Lc<br>(mm) |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| POLIPROFILE 1&2 | 07010201       | P-0828-C1.2             | 1.2         | +0,02 / +0,05                     | ø8         | 28        | 1.8        |
|                 | 07010202       | P-0828-C1.5             | 1.5         | +0,02 / +0,05                     | ø8         | 28        | 2.3        |
|                 | 07010203       | P-0828-C2.0             | 2           | +0,02 / +0,05                     | ø8         | 28        | 3          |
|                 | 07010204       | P-0828-C3.0             | 3           | +0,02 / +0,05                     | ø8         | 28        | 4.6        |
|                 | 07010205       | P-0828-C4.0             | 4           | +0,02 / +0,05                     | ø8         | 28        | 6          |
|                 | 07010206       | P-0828-C5.0             | 5           | +0,04 / +0,07                     | ø8         | 28        | 8.6        |
|                 | 07010207       | P-0828-C6.0             | 6           | +0,04 / +0,07                     | ø8         | 28        | 9          |
|                 | 07010208       | P-0828-C7.0             | 7           | +0,04 / +0,07                     | ø8         | 28        | 10         |
|                 | 07010209       | P-0828-C8.0             | 8           | +0,04 / +0,07                     | ø8         | 28        | 10.8       |

|               | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | A/F<br>(mm) | Tolerancia (mm)<br>Tolerance (mm) | øD<br>(mm) | L<br>(mm) | Lc<br>(mm) |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| POLIPROFILE 3 | 07020201       | P-1045-C1.2             | 1.2         | +0,02 / +0,05                     | ø10        | 45        | 1.8        |
|               | 07020202       | P-1045-C1.5             | 1.5         | +0,02 / +0,05                     | ø10        | 45        | 2.3        |
|               | 07020203       | P-1045-C2.0             | 2           | +0,02 / +0,05                     | ø10        | 45        | 3          |
|               | 07020204       | P-1045-C2.5             | 2.5         | +0,02 / +0,05                     | ø10        | 45        | 3.8        |
|               | 07020205       | P-1045-C3.0             | 3           | +0,02 / +0,05                     | ø10        | 45        | 4.6        |
|               | 07020206       | P-1045-C4.0             | 4           | +0,02 / +0,05                     | ø10        | 45        | 6          |
|               | 07020207       | P-1045-C5.0             | 5           | +0,04 / +0,07                     | ø10        | 45        | 8          |
|               | 07020208       | P-1045-C6.0             | 6           | +0,04 / +0,07                     | ø10        | 45        | 9          |
|               | 07020209       | P-1045-C7.0             | 7           | +0,04 / +0,07                     | ø10        | 45        | 10         |
|               | 07020210       | P-1045-C8.0             | 8           | +0,04 / +0,07                     | ø10        | 45        | 12.4       |
|               | 07020211       | P-1045-C9.0             | 9           | +0,04 / +0,07                     | ø10        | 45        | 13.4       |
|               | 07020212       | P-1045-C10              | 10          | +0,05 / + 0,09                    | ø10        | 45        | 15         |

|               | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | A/F<br>(mm) | Tolerancia (mm)<br>Tolerance (mm) | øD<br>(mm) | L<br>(mm) | Lc<br>(mm) |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| POLIPROFILE 4 | 07040201       | P-1650-C2.5             | 2.5         | +0,02 / +0,05                     | ø16        | 50        | 3.8        |
|               | 07040202       | P-1650-C3.0             | 3           | +0,02 / +0,05                     | ø16        | 50        | 4.6        |
|               | 07040203       | P-1650-C4.0             | 4           | +0,02 / +0,05                     | ø16        | 50        | 6          |
|               | 07040204       | P-1650-C5.0             | 5           | +0,04 / +0,07                     | ø16        | 50        | 8          |
|               | 07040205       | P-1650-C6.0             | 6           | +0,04 / +0,07                     | ø16        | 50        | 9.4        |
|               | 07040206       | P-1650-C8.0             | 8           | +0,04 / +0,07                     | ø16        | 50        | 13         |
|               | 07040207       | P-1650-C10              | 10          | +0,05 / +0,09                     | ø16        | 50        | 15.4       |
|               | 07040208       | P-1650-C12              | 12          | +0,05 / +0,09                     | ø16        | 50        | 17         |
|               | 07040209       | P-1650-C14              | 14          | +0,05 / +0,09                     | ø16        | 50        | 18.6       |




# BROCHADO ROTATORIO · PUNZONES

## ROTARY BROACHING · BROACHES



### PUNZONES HEXALOBULARES

#### HEXALOBULAR BROACHES

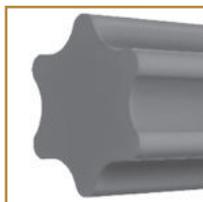

|                 | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | E       | øD<br>(mm) | L<br>(mm) | Lc<br>(mm) |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| POLIPROFILE 1&2 | 06050241       | P-0828-PT6              | TORX 6  | ø8         | 28        | 3          |
|                 | 06050242       | P-0828-PT8              | TORX 8  | ø8         | 28        | 3.8        |
|                 | 06050243       | P-0828-PT10             | TORX 10 | ø8         | 28        | 4.6        |
|                 | 06050244       | P-0828-PT15             | TORX 15 | ø8         | 28        | 5.4        |
|                 | 06050245       | P-0828-PT20             | TORX 20 | ø8         | 28        | 6.2        |

|               | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | E       | øD<br>(mm) | L<br>(mm) | Lc<br>(mm) |
|---------------|----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| POLIPROFILE 3 | 06050341       | P-1045-PT6              | TORX 6  | ø10        | 45        | 3          |
|               | 06050342       | P-1045-PT8              | TORX 8  | ø10        | 45        | 3.8        |
|               | 06050343       | P-1045-PT10             | TORX 10 | ø10        | 45        | 4.6        |
|               | 06050344       | P-1045-PT15             | TORX 15 | ø10        | 45        | 5.4        |
|               | 06050345       | P-1045-PT20             | TORX 20 | ø10        | 45        | 6.2        |
|               | 06050346       | P-1045-PT25             | TORX 25 | ø10        | 45        | 6.5        |
|               | 06050347       | P-1045-PT30             | TORX 30 | ø10        | 45        | 7          |
|               | 06050348       | P-1045-PT40             | TORX 40 | ø10        | 45        | 8          |
|               | 06050349       | P-1045-PT45             | TORX 45 | ø10        | 45        | 9          |

|               | Código<br>Code | Referencia<br>Reference | E       | øD<br>(mm) | L<br>(mm) | Lc<br>(mm) |
|---------------|----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| POLIPROFILE 4 | 06050441       | P-1650-PT10             | TORX 10 | ø16        | 50        | 4.6        |
|               | 06050442       | P-1650-PT15             | TORX 15 | ø16        | 50        | 5.4        |
|               | 06050443       | P-1650-PT20             | TORX 20 | ø16        | 50        | 6.2        |
|               | 06050444       | P-1650-PT25             | TORX 25 | ø16        | 50        | 6.5        |
|               | 06050445       | P-1650-PT30             | TORX 30 | ø16        | 50        | 7          |
|               | 06050446       | P-1650-PT40             | TORX 40 | ø16        | 50        | 8          |
|               | 06050447       | P-1650-PT45             | TORX 45 | ø16        | 50        | 9          |



# BROCHADO ROTATORIO · PUNZONES ROTARY BROACHING · BROACHES



## PUNZONES ESPECIALES SPECIAL INTERNAL BROACHES



En Integi fabricamos todo tipo de punzones especiales para aquellas aplicaciones donde las herramientas estándar no son capaces de dar una solución.

We manufacture all kinds of special broaches for those uses where standard tools cannot be used.

### Perfil hexagonal

Ø del vástago D \_\_\_\_\_  
Longitud total L \_\_\_\_\_  
Longitud de corte Lc \_\_\_\_\_  
Medida entre caras E \_\_\_\_\_  
Tolerancia de la cota E \_\_\_\_\_  
Recubrimiento \_\_\_\_\_

### Hexagonal profile

Shank Ø D \_\_\_\_\_  
Overall length L \_\_\_\_\_  
Cutting length Lc \_\_\_\_\_  
Distance across flats E \_\_\_\_\_  
Tolerance of the "E" dimension \_\_\_\_\_  
Coating \_\_\_\_\_

### Perfil cuadrado

Ø del vástago D \_\_\_\_\_  
Longitud total L \_\_\_\_\_  
Longitud de corte Lc \_\_\_\_\_  
Medida entre caras E \_\_\_\_\_  
Tolerancia de la cota E \_\_\_\_\_  
Recubrimiento \_\_\_\_\_

### Square profile




Shank Ø D \_\_\_\_\_  
Overall length L \_\_\_\_\_  
Cutting length Lc \_\_\_\_\_  
Distance across flats E \_\_\_\_\_  
Tolerance of the "E" dimension \_\_\_\_\_  
Coating \_\_\_\_\_

### Perfil estriado

Ø del vástago D \_\_\_\_\_  
Longitud total L \_\_\_\_\_  
Longitud de corte Lc \_\_\_\_\_  
Número de dientes Z \_\_\_\_\_  
Ángulo del vano A1 \_\_\_\_\_  
Ángulo del diente A2 \_\_\_\_\_  
Radio de la cresta R1 \_\_\_\_\_  
Radio del fondo R2 \_\_\_\_\_  
Ø exterior De \_\_\_\_\_  
Ø del fondo Df \_\_\_\_\_  
Recubrimiento \_\_\_\_\_

### Serration profile

Shank Ø D \_\_\_\_\_  
Overall length L \_\_\_\_\_  
Cutting length Lc \_\_\_\_\_  
Number of teeth Z \_\_\_\_\_  
Hollow angle A1 \_\_\_\_\_  
Tooth angle A2 \_\_\_\_\_  
Crest radius R1 \_\_\_\_\_  
Interior radius R2 \_\_\_\_\_  
Exterior Ø De \_\_\_\_\_  
Interior Ø Df \_\_\_\_\_  
Coating \_\_\_\_\_

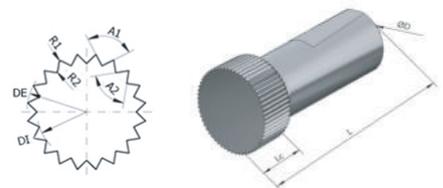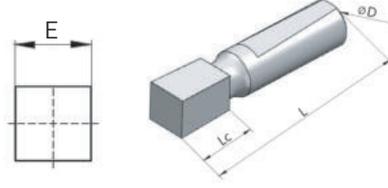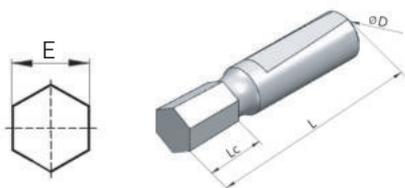

### Punzones para otros cabezales / Broaches for other rotary broaching heads

Fabricación semi-especial (plazo de entrega reducido) de punzones con geometrías o dimensiones a las estándar de POLIPROFILE aplicables a otras marcas de cabezales de brochado rotatorio.

We also produce "semi-special" broaches (reduced delivery time) with geometries or dimensions different from the standard POLIPROFILE ones, applicable to other brands of rotary broaching heads.





# BROCHADO ROTATORIO ROTARY BROACHING



## MATRICES ESPECIALES SPECIAL EXTERNAL BROACHES

Los cabezales de brochar modelo POLIPROFILE sirven indistintamente para realizar brochados tanto externos como internos. Y en consecuencia también fabricamos brochas o matrices especiales para brochado de ejes.

Si bien mediante el brochado externo se pueden hacer todo tipo de perfiles poligonales (cuadrados, hexagonales, octogonales, dodecagonales...) lo más habitual es que se utilice para el mecanizado de ejes estriados (DIN 5480, DIN 5481, tipo Rosan...)

Las matrices se sujetan en un adaptador o "portamatrix" que amarra al cabezal brochador mediante 3 espárragos roscados.

El portamatrix está diseñado para que la matriz de corte quede firmemente sujeta y a la distancia de corte exacta para cada cabezal brochador.

Para la fabricación de una matriz estriada es necesario un plano de la pieza a brochar con información detallada sobre el perfil.

The POLIPROFILE broaching heads are suitable for internal and external broaching. We also manufacture broaches or special external broaches for shaft broaching.

Although external broaching can be used to make all types of polygonal profiles (square, hexagonal, octagonal, dodecagonal...) it is most commonly used for machining splined shafts (DIN 5480, DIN 5481, Rosan type...)

The dies are clamped in an adapter or "die holder", which is tied to the broaching head by 3 threaded studs.

The die holder is designed to hold the cutting die securely in place and at the exact cutting distance for each broaching head.

For the manufacture of a external spline broach, it is necessary to have a drawing of the part to be broached with detailed information on the profile.

### Perfil estriado

Matriz para

POLIPROFILE 1  POLIPROFILE 2   
POLIPROFILE 3  POLIPROFILE 4


Ángulo del diente A1 \_\_\_\_\_  
Ángulo del vano A2 \_\_\_\_\_  
Radio de la fondo R1 \_\_\_\_\_  
Radio del cresta R2 \_\_\_\_\_  
Ø del fondo De \_\_\_\_\_  
Ø exterior Df \_\_\_\_\_  
Recubrimiento \_\_\_\_\_

### Serration profile

External broach for

POLIPROFILE 1  POLIPROFILE 2   
POLIPROFILE 3  POLIPROFILE 4

Tooth angle A1 \_\_\_\_\_  
Hollow angle A2 \_\_\_\_\_  
Interior radius R1 \_\_\_\_\_  
Crest radius R2 \_\_\_\_\_  
Interior Ø De \_\_\_\_\_  
Interior Ø Df \_\_\_\_\_  
Coating \_\_\_\_\_

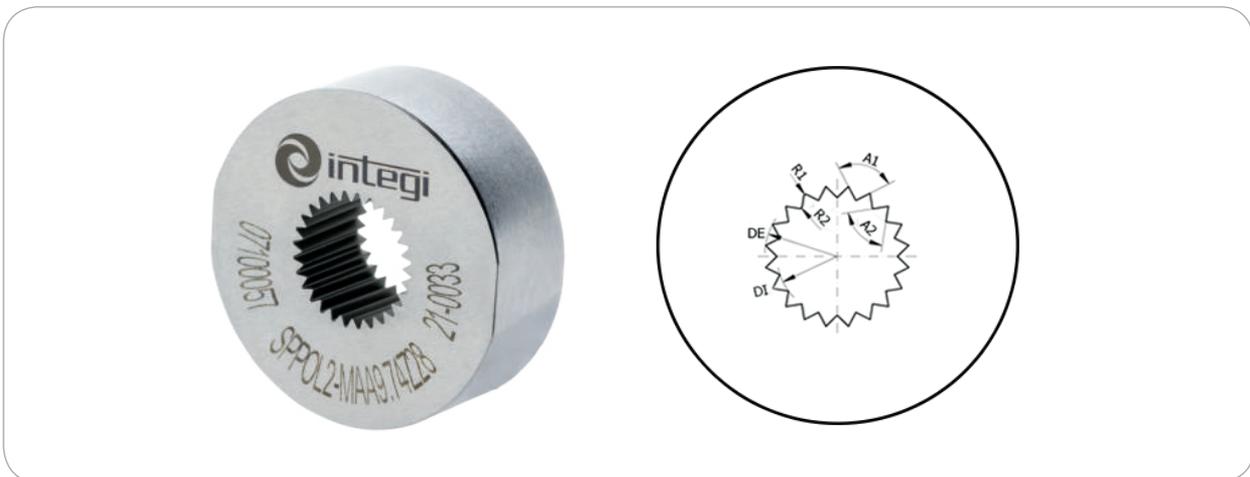



## BROCHADO ROTATORIO · PUNZONES ROTARY BROACHING · BROACHES



### Portamatriz para brochado externo

Hay diferentes tamaños de portamatrices adecuados a cada modelo de cabezal brochador.

### Die holder for external broaching

There are different die holders sizes suitable for each broaching head model.

| Código<br>Code | Referencia<br>Reference | Para cabezal<br>For head |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 060060100      | POL1-PTM                | POLIPROFILE 1            |
| 06060200       | POL2-PTM                | POLIPROFILE 2            |
| 06060300       | POL3-PTM                | POLIPROFILE 3            |
| 06060400       | POL4-PTM                | POLIPROFILE 4            |



## RECUBRIMIENTOS COATINGS

Para mejorar el rendimiento de las brochas, INTEGI ofrece diferentes tipos de recubrimientos para:

1. Endurecer la superficie de la brocha y mejorar la resistencia al desgaste.
2. Reducir el coeficiente de fricción de la brocha reduciendo su rugosidad.
3. Mejorar la lubricación de la brocha utilizando recubrimientos autolubricantes.

Los recubrimientos mas usuales en brochado rotatorio son:

#### TIN

Mejora el rendimiento creando una capa antiadehente idónea cuando se trabajan materiales blandos como el aluminio.

#### AlTiN-TiCN

Recomendado para brochar super-aleaciones, aceros abrasivos como el inoxidable o acero fundido.

To improve the performance of the broaches, INTEGI offers different types of coatings for:

1. Harden the surface of the broach improving wear strenght.
2. Reduce the coefficient of friction of the broach by reducing its roughness.
3. Improve broach lubrication by using self-lubricating coatings.

The most common coatings in rotary broaching are:

#### TIN

Improves performance by creating an anti-adherent surface suitable when working with soft materials such as aluminum.

#### AlTiN-TiCN

Recommended for broaching super-alloys, abrasive steels such as stainless steel, cast iron.

| Recubrimiento<br>Coating | Dureza<br>Hardness | Coef. fricc<br>Coefficient of friction | Resistencia abrasión<br>Abrasion resistance | Resistencia adhesión<br>Adhesion resistance |
|--------------------------|--------------------|--|---|---|
| TIN                      | 2400 HV            | 0,55                                   |   |   |
| TiCN                     | 3700 HV            | 0,20                                   |   |   |
| AlTiN                    | 3800 HV            | 0,30                                   |   |   |



[www.integi.com](http://www.integi.com)



Autonomía, 5  
E-48250 - Zaldibar - Bizkaia - Spain  
Tel: +34 943 17 48 00  
[integi@integi.com](mailto:integi@integi.com)